

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年7月8日

リコール届出番号	4990	リコール開始日	令和3年7月9日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	灯火装置 (前照灯スイッチ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火装置において、走行用前照灯とすれ違い用前照灯切換えスイッチの接点構造が不適切なため、はんだフラックスが接点表面に残留するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、切換えスイッチが接触不良となり、最悪の場合、走行用前照灯が不灯となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、対策品の切換えスイッチを組付けたウィンカスイッチアッセンブリと交換する。			
不具合件数	78件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC51	「CBR250RR」	MC51-1000023～MC51-1006516 平成29年4月21日～平成30年8月3日	6,413	
			MC51-1100001～MC51-1100680 平成30年4月5日～平成30年7月24日	680	
			MC51-1200001～MC51-1204519 平成30年10月17日～令和2年6月18日	4,494	
			MC51-1300018～MC51-1302297 令和2年8月18日～令和3年3月26日	2,248	
	2BL-SD04	「CRF1000L Africa Twin」	SD04-1100004～SD04-1100895 平成29年1月18日～平成29年10月17日	892	
			SD04-1200007～SD04-1200779 平成30年3月8日～平成30年11月6日	773	
			SD04-1300001～SD04-1300390 平成30年11月5日～令和元年9月20日	390	
	EBL-SD04		SD04-1000007～SD04-1001771 平成28年2月1日～平成28年11月22日	1,765	
	2BL-SC77	「CBR1000RR」	SC77-1000008～SC77-1000931 平成29年2月24日～平成30年2月28日	924	
			SC77-1100001～SC77-1100214 平成30年4月19日～平成30年9月24日	214	
SC77-1200002～SC77-1200219 平成30年11月21日～令和2年3月3日			218		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC80	「CB1000R」	SC80-1000011～SC80-1000688 平成30年3月7日～平成30年9月6日	678	
			SC80-1100001～SC80-1100247 平成30年11月8日～令和元年10月25日	247	
			SC80-1200001～SC80-1200282 令和元年9月16日～令和2年12月9日	282	
	2BL-PC60	「Rebel 500」	PC60-1200005～PC60-1200524 令和2年3月24日～令和3年1月22日	520	
	EBL-SC68	「ゴールドウイング F6C」	SC68-1200293～SC68-1200841 平成26年3月19日～平成27年2月10日	152	
SC68-1300305～SC68-1300823 平成27年2月23日～平成28年11月23日			77		
(計7型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月19日～令和3年3月26日	(計20,967台)		